


**Δ.2 Βόρειος ημιπρομαχώνας**

α/α: N29

Α. Θέση	Γ. Περιγραφή	Δ. Υφιστάμενη κατάσταση	ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις
	<p><b>Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:</b> 6.840 τ.μ.</p> <p><b>Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία:</b> Αποτελεί τμήμα του κερατοειδούς οχυρού του Σκάρπωνα για την προστασία του δυτικού μετώπου του φρουρίου και της δευτερεύουσας τάφρου. Διαθέτει στη νότια πλευρά του χαμηλή πλατεία με δύο κανονιοθυρίδες, στην οποία οδηγεί θολωτή στοά. Η πρόσβαση στον ημιπρομαχώνα πραγματοποιείται μόνο μέσω του επιπέδου της κύριας τάφρου. Η πρόσβαση από τις στοές των προμαχώνων των Επτά ανέμων δεν είναι σήμερα εφικτή. Στον ημιπρομαχώνα εντοπίζεται επίσης ράμπα σύνδεσης της κύριας τάφρου με το άνω επίπεδό του. Στην ανατολική τοιχοποιία έχουν κατασκευαστεί δύο μονόχωρες θολωτές αίθουσες, με είσοδο από το επίπεδο της τάφρου.</p> <p><b>Υλικά / Κατασκευή:</b> Ο ημιπρομαχώνας είναι θεμελιωμένος σε βράχο, έχει κατασκευαστεί από αργολιθοδομή με λαξευμένους γωνιόλιθους και παραπέτο λίθινο ή από οπτόπλινθους (χαμηλή πλατεία). Οι βάσεις των κανονιών είναι λίθινες και σώζονται τμηματικά σε ορισμένες θέσεις.</p>	<p><b>Χρήση:</b> Χωρίς χρήση</p> <p><b>Ιστορική Χρήση:</b> Ημιπρομαχώνας, Οχυρωματική κατασκευή.</p> <p><b>Προσβάσιμο:</b> Ναι</p> <p><b>Επισκέψιμο:</b> Όχι</p> <p><b>Κατάσταση διατήρησης:</b> Μέτρια.</p> <hr/> <p><b>Ε. Ιστορικό επεμβάσεων</b></p> <p><b>Μελέτες:</b> Δεν εντοπίζονται μελέτες.</p> <p><b>Παλαιότερες επεμβάσεις:</b> Δε διακρίνονται παλαιότερες επεμβάσεις.</p>	<p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <p><b>Αξιολόγηση:</b></p> <p><b>Απαιτούμενες επεμβάσεις:</b></p> <hr/> <p><b>Ζ. Βιβλιογραφία</b></p> <p>[1] Στανέλλος Λ., 2015, σελ. 216</p>
Β. Ιστορικά			
<p><b>Χρονολόγηση:</b> Ενετική περίοδος, ολοκληρώθηκε το 1587.</p> <p><b>Ιστορικά στοιχεία:</b> Κατά τη Βρετανική περίοδο ανακατασκευάστηκαν οι θέσεις μάχης του ημιπρομαχώνα και διαμορφώθηκαν νέες για την καλύτερη προστασία του οχυρού. Στη χαμηλή πλατεία διατηρήθηκαν τα ενετικά παραπέτα και ανακατασκευάστηκαν οι βάσεις των πυροβόλων<sup>[1]</sup>.</p>			

**Φωτογραφίες:**

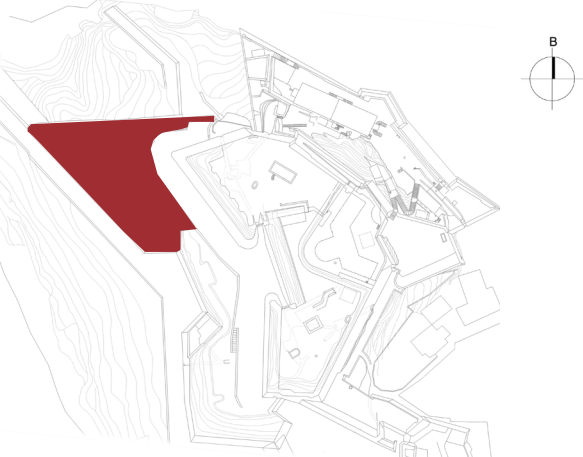

Νότια όψη.



Νότια όψη, οδός Βλαίκου.



Άνω επίπεδο ημιπρομαχώνα, διακρίνονται οι λίθινες βάσεις των κανονιών.



Είσοδοι των θολωτών αιθουσών πίσω από την πρόσθετη τοιχοποιία και αγωγοί απορροής εκατέρωθεν.




Ράμπα σύνδεσης της κύριας τάφρου με το άνω επίπεδο του ημιπρομαχώνα.

**Αρχαιακό υλικό:**



Η θέση του ημιπρομαχώνα στο χάρτη Ganassa, τέλη του 18<sup>ου</sup> αι. (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015, Πηγή Πρωτοτύπου: Museo Correr)

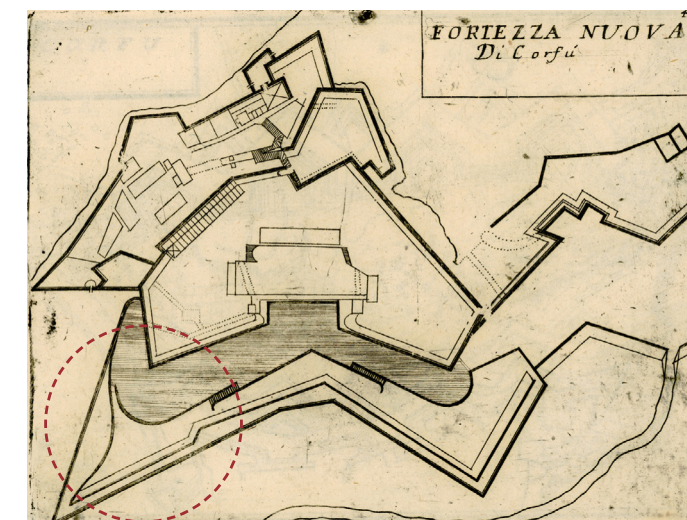

Επισημαίνεται η θέση του ημιπρομαχώνα σε κάτοψη του Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας. Εντοπίζονται διαφορές στο περίγραμμα του Σκάρπωνα, οι οποίες ενδεχομένως οφείλονται στην ανακατασκευή του οχυρού το 1728. CORONELLI, Βενετία, 1688. (Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη)