


## Δ.5 Πύργος Μανδρακίου

α/α: Π40

## Α. Θέση

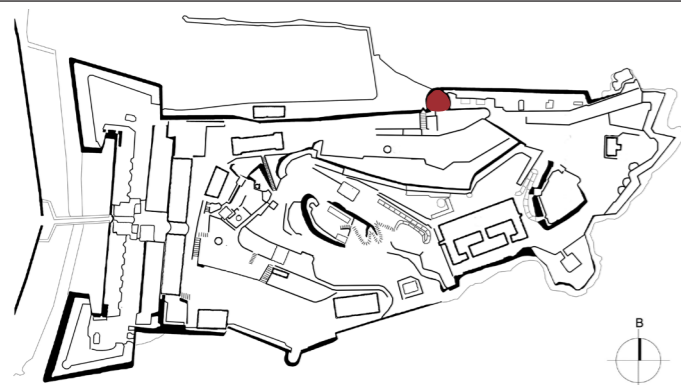

## Β. Ιστορικά

## Χρονολόγηση:

Α' ενετική περίοδος (1386-1537) με επεμβάσεις στη β' ενετική περίοδο (16ος αι.) και στην Βρετανική περίοδο (1814-1864).

## Ιστορικά στοιχεία:

Ενδέχεται τμήμα του Πύργου να σχετίζεται με τη μεσαιωνική φάση του φρουρίου. Τη δεύτερη ενετική περίοδο κατασκευάστηκε το καμπύλο παραπέτο στην κορυφή του πύργου, που καλύπτει τις θέσεις μάχης του πυροβολικού. Οι Βρετανοί υπερέψωσαν το υφιστάμενο ενετικό παραπέτο, κατασκεύασαν μια νέα θέση για κανόνι με περιστρεφόμενη βάση και κατήργησαν δυο κανονιοθυρίδες. Πριν την κατασκευή από τους Βρετανούς στοάς παράλληλης στο αμυντικό τείχος, η πρόσβαση στην περιοχή του Καβοσίδερο πραγματοποιούνταν από το εσωτερικό του Πύργου<sup>[2]</sup>.

## Γ. Περιγραφή

## Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:

361 τ.μ

## Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία:

Ημικυκλικός πύργος με λίθινο κορδόνι και καμπύλο παραπέτο. Η τυπολογία του ακολουθεί αυτή άλλων κατασκευών της ίδιας περιόδου, όπως ο Πύργος της Βερσιάδας. Θολωτό ισόγειο με εισόδους από τα ανατολικά στο πλάτωμα του Μανδρακίου και στα δυτικά από το πλάτωμα των αποθηκών του στόλου. Σήμερα στο άνω επίπεδο διατηρούνται δυο κανονιοθυρίδες και μία βάση για περιστρεφόμενο κανόνι. Στο εσωτερικό διατηρείται λίθινο τζάκι.

## Κατασκευή:

Τοιχοποιίες και θόλοι από λαξευμένη λιθοδομή. Εσωτερικά, στο δάπεδο διακρίνεται λιθόστρωτο και δοκοθήκες ξύλινου πατώματος σε ψηλότερη στάθμη, ενώ στο δάπεδο του άνω επιπέδου σκυρόδεμα με υδραυλικό ασβεστοκονίαμα. Το ενετικό παραπέτο είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή, ενώ στο αγγλικό χρησιμοποιήθηκαν και οπτόπλινθοι.

## Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

**Χρήση:** Χωρίς χρήση  
**Ιστορική Χρήση:** Οχυρωματική κατασκευή  
**Προσβάσιμο:** Ναι  
**Επισκέψιμο:** Όχι  
**Κατάσταση διατήρησης:** Μέτρια

## Ε. Ιστορικό επεμβάσεων

## Μελέτες:

Δεν εντοπίζονται μελέτες για το κτίριο.

## Παλαιότερες επεμβάσεις:

Στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί σύγχρονη, μεταλλική διαδρομή που συνδέει τις δύο θύρες, ενώ στο εξωτερικό έχει πραγματοποιηθεί στην ανατολική πλευρά, στερεωτική επέμβαση σφραγίσματος κατακόρυφης ρωγμής.

## ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

## Παρατηρήσεις:

## Αξιολόγηση:

## Απαιτούμενες επεμβάσεις:

## Ζ. Βιβλιογραφία

[1], [2] Στανέλλος Λ., 2015, σελ. 150-151

## Φωτογραφίες:



Βορειοδυτική άποψη του Πύργου



Παραπέτο του Πύργου



Ανατολική οψη



Άποψη του Πύργου από τη θάλασσα



Άποψη του Πύργου από ψηλά



Εσωτερικός χώρος Πύργου

## Αρχαιακό υλικό:




Φωτογραφία αρχείου, 1982 (Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ)



Φωτογραφία αρχείου, 1982 (Πηγή: Αρχείο χρονολογία ΔΑΒΜΜ)



(Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ, αγν.)

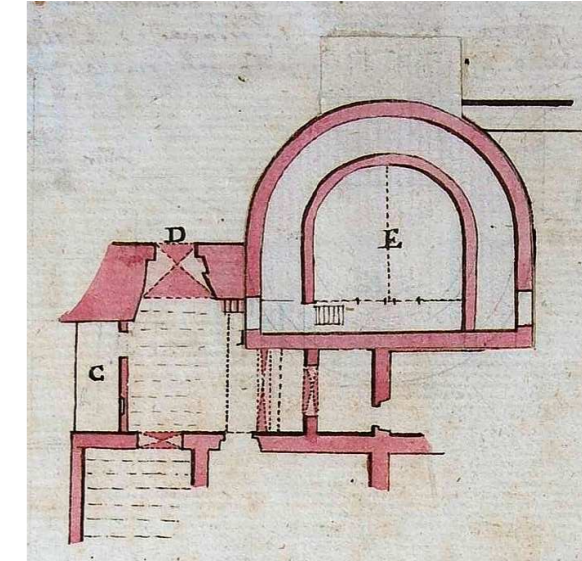

Απόσπασμα από το ενετικό κτηματολόγιο όπου αναπαρίσταται η πυλίδα (D) και ο πύργος (E) του Μανδρακίου. Κάτω από την πυλίδα διακρίνεται η τοξωτή θύρα (Πηγή: ΓΑΚ Κέρκυρας).